





## ■入門編

## 第1章 基本

1. Inventorの基本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
2. 座標について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
3. モデリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
4. バージョンによる互換性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19

目次

## 第2章 基本操作

1. 作業の開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
2. マウスコントロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
3. 保存 ••••••	35

## 第3章 スケッチ

1. スケッチについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 37
2. 作成コマンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 38
3. 修正コマンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 39
4. 要素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 40
5. ジオメトリを投影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 43
6. 保存 ••••••	••• 44
7. スケッチ拘束 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 45
8. スケッチの練習 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 54

## 第4章 押し出しフィーチャ

1.	ベースとなる押し出しフィーチャ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
2.	形状タブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
3.	詳細タブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
4.	プロファイル選択の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
5.	押し出しフィーチャの練習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89



## ■入門編

## 第5章 編集

1.	スケッチを編集する・・・・・	97
2.	フィーチャを編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	101
3.	履歴を入れ替える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
4.	スケッチを再利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・	108
5.	フィーチャを削除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111

目次

## 第6章 モデリング

1. パーツモデリング(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	117
2. パーツモデリング(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122

## 第7章 よくあるトラブル

1.	原点から離したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	139
2.	寸法が入らない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	140
3.	角度寸法が入らない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	141
4.	領域(プロファイル)が分かれてしまう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	142
5.	要素が触れない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	143
6.	スケッチ面を変更したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	144
7.	ソリッドにならない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	145
8.	Originを使った拘束・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	146
9.	ホームビューを変更したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	147
10	). ヘッズアップ表示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	148
11	座標の向きに注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	149



## 【パーツモデリングの流れ】

1.3

ここではパーツモデリングの流れを見てみましょう。スケッチを作成し、 押し出しフィーチャを使って立体化するまでの一連の流れを知っておき ましょう。作業は、基本的にこの繰り返しとなります。イメージしながら 作業できるようにしましょう。

1.スケッチの環境で線を描きます。



2.幾何拘束をつけます。



3.寸法拘束をつけます。



4.立体化します。







4



## マウスコントロール

#### 【画面移動】 Push モデルを上下左右に平面移動します。 ローラーボタンを押しながらマウスを上下左右に動かします。 . . . A. 【3D回転】 Push モデルを3D回転させます。 「Shift」キー+ローラーを押しながらマウスを動かします。Shift + -Z. 右クリック 【ホームビュー】 モデルを等角表示にします。 ſ グラフィックスウィンドウで右クリックし、「ホームビュー」を選択 または、View Cubeの"ホームビュー"アイコンをクリックします。 📙 保存を繰り返し(E 上4 新規 3D スケッチ 寸法の表示 🔊 iMate を作成(M) 🥵 EOP を先端に移動(T) その他を非表示(日) ホームビュー 🥑 フィーチャ配置... 合 ホームビュー ヘルプトピックの検索(H).. D Trlook (#:00 🖼 ) (二) 押し出し) 元に戻す 🦛 作業平面 🛄 ⑦穴

2.2

「二 新しいスケッチ



# スケッチ練習-1\_手順①

4 1 3 2 原点	<ol> <li>「線分」コマンドを使って左図のように 描きます。</li> <li>※付属のデータ:スケッチ練習-1.ipt ※原点に一致させないでください。</li> </ol>
	2.「水平」拘束をクリックします。
	3. 下の線を選択します。 ※中点を選択しないように注意してください。
	4. 続けて上の線を選択します。
<ul> <li>!</li> <li>!&lt;</li></ul>	5.「垂直」拘束をクリックします。



## スケッチ練習-3\_手順① 3.8 1.「長方形 3点」をクリックし、左図のよ 3 うに描きます。 ※①は原点です。 1 ※付属のデータ:スケッチ練習-3.ipt 2 長方形 3点 2.「ジオメトリを投影」をクリックします。 ジオメトリ を投影 3. Originを展開し、「X Axis」を選択しま Origin す。 T YZ Plane --- 🔲 XZ Plane -- 🔲 XY Plane --- 🖊 🖊 Axis 🖊 🛛 🔎 Y Axis 4.「寸法」をクリックします。 寸法 5. ①、②を選択します。ダイアログに 1 「10」を入力し、OKします。 18,81 寸法編集 : d0 $\times$ 10 2 > 🗸

## スケッチ練習-4\_手順①



# スケッチ練習-7\_手順⑦

30	31. 寸法を左図付近まで移動します。 ※寸法が重なっていると円弧が選択できな いためです。
30	32.「円弧」を選択します。 ※寸法と重なっていない部分を選択してく ださい。
▲ 四     形式を表示 形式 ▼	33. [形式]パネルの「構築」をクリックします。
30	34. 線の種類が変わりました。これを"構 築線"といいます。 ※よくあるトラブルP.142も確認してください。 ※手順4.で作成した直線も構築線にします。
ファイル     3D モデル     ス       動     画       新規     ・       一     開く     ・       県存     ・	35. スケッチを終了し、「ファイル」→「保 存」をクリックします。 以上です。



# 押し出しフィーチャの練習\_手順⑦

<ul> <li>スケッチを作成</li> </ul>	31. 上面を選択し、「スケッチを作成」をク リックします。
	32. 原点を中心に直径「12」の円を作成 します。
<ul> <li>動作</li> <li>方向</li> <li>戸</li> <li>ご</li> <li>ご<!--</th--><th>33. スケッチを終了し、「押し出し」をク リックします。距離に「5」を入力しま す。</th></li></ul>	33. スケッチを終了し、「押し出し」をク リックします。距離に「5」を入力しま す。
正確 A POINT P IF 上 @ ▼ 出力 ブール演算 ■ ■ ■ ■ ■ マーパ A -20 マッチ シェイブ OK キャンセル ◆	34. 「高度なプロパティ」をクリックします。 "テーパ"に「-20」と入力して、OKし ます。
	35. 「ファイル」→「保存」で上書き保存します。 以上です。



### 【スケッチ編集】

5.1

3Dモデルは、基本的にスケッチとフィーチャの組み合わせで作成さ れます。形状の変更や修正は、どちらかの編集で行います。ここでは スケッチの編集について見ていきましょう。

- [スケッチ編集の流れ] 1. ブラウザのフィーチャ名で右クリックし、 🔵 スケッチ編集.ipt - モデル状態: [プライマリ] 「スケッチ編集」をクリックします。 词 ソリッド ボディ(1) [= ビュー: [プライマリ] Origin 1押し出し1 😒 パーツの終端 🗐 押し出し を繰り返し(R) 🔍 3D グリップ 🚚 フィーチャ移動 אב אר Ctrl+C 削除(D) 寸法を表示**(M)** \_\_\_\_ スケッチを編集(K) 断 フィーチャを編集(E)
- 2. 寸法を変更したり、スケッチを書き換えます。.





iMate を推定配置

3「スケッチを終了」をクリックします。



### 【フィーチャ編集】

5.2

形状の変更や修正を行う際、スケッチでは変更や修正ができない場 合はフィーチャの編集になります。厚みや高さ、深さ、方向などがそれ になります。

[フィーチャ編集の流れ] 1. ブラウザのフィーチャ名で右クリックし、 「フィーチャ編集」をクリックします。





2. 値や方向を変えたり、ブール演算を変更します。



3.「OK」をクリックします。



#### 【履歴編集】

3次元CADIには、ヒストリー型とノンヒストリー型と呼ばれるタイプが あります。Inventorは、ヒストリー型です。立体モデルをどのような手順 で作成したか、履歴として残ります。ブラウザに残された履歴を元に、 編集が行えるCADです。思った順番通りに作成ができない場合や既存 のデータを流用する場合には、効率的なモデル作成ができますので是 非覚えましょう。入門編では、その操作方法と意味について理解いた だきたいと思います。

[履歴編集の流れ]

1. 新たにフィーチャを追加します。(押し出し3)







3. "押し出し2"と"押し出し3"の履歴が入れ替わり、 フィーチャの作成方法を変えることができます。



※フィーチャ間の関係によっては入れ替えができない場合があります。

### 【スケッチの共用】

モデリングのしやすさや、編集のしやすさから1つのスケッチは1つの フィーチャで使用するのが理想的と考えますが、絶対ではありません。 1つのスケッチを流用し、複数のフィーチャに割り当てて作成することも 考えられます。ここでは、一つのスケッチで複数のフィーチャを作成す る"スケッチの共用"について説明します。

[スケッチの共用イメージ]







複数の領域を持つ スケッチを作成

押し出しフィーチャで 立体化

スケッチの共用で フィーチャを追加

[スケッチの共用の流れ]



ブラウザのフィーチャ名 で左の「+」をクリックする。 スケッチ名で右クリックし、 スケッチを共用を選択する 押し出しフィーチャ等 領域を選択する

#### 【削除】

5.5

フィーチャを削除する場合、単純に削除できる場合とできない場合が あります。既存の形状や後の形状との関係がどのようになっているか で差が出てきます。削除をする際のメッセージにその関係性が表示さ れますので、ここで確認していきましょう。

[削除の流れ]

- 1. ブラウザのフィーチャ名で右クリックします。
- 2. 削除を選択します。
- 3. フィーチャが削除されます。



上記メッセージの場合、後の関係性は無いので「OK」すると選択した フィーチャが削除されます。"使用済みスケッチと使用済みフィーチャ "のチェックをはずすとフィーチャのみ削除されスケッチは残ります。

フィーチャを削除		
這方前服余		
-	☑ 使用済みスケッチと使用済みフィーチャ	
	☑ 従属スケッチと従属フィーチャ	
	□従属作業フィーチャ	
2	OK ++>>t211	

上記メッセージの場合は、後に関係するフィーチャがあるため注意が 必要です。このまま「OK」すると関係するフィーチャがすべて削除され ます。"従属スケッチと従属フィーチャ"のチェックをはずすと選択した フィーチャのみが削除されます。ただし、残ったフィーチャにエラーが起 こる可能性が高いです。



# パーツモデリング(1)\_手順④

	16. 「長方形 2点中心」をクリックします。 原点をクリックして、長方形を作成し ます。縦横「15」の寸法を追加して、 スケッチを終了します。
	17.「押し出し」をクリックします。距離の値に「3」を入力し、ブール演算の「結合」をクリックしてOKします。 ▼動作 ★ 動作 ★ 動作 ★ 単 → ● ★ 単 → ● ★ 単 → ● ★ 単 → ● ★ 単 → ● ★ 単 → ● ★ 単 → ● ★ 単 → ● ★ 単 → ● ★ 単 → ● ★ 単 → ● ★ 単 → ● ★ 単 → ● ★ 単 → ● ★ ●
ホームビュー	18.「ホームビュー」をクリックします。
ファイル       3D モデル       スク         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・	19. 「ファイル」→「保存」で上書き保存します。
	20. 以上で完成です。

# パーツモデリング(2)\_手順①

	56. 原点が復活します。
	57.「中心点円」をクリックします。
	<ul> <li>58. 復活した原点と一致させてクリックし、</li> <li>2点目をクリックします。</li> <li>※拘束時にOriginのPlaneやAxis、Center</li> <li>Pointが直接選択もできます。(P.146参照)</li> </ul>
-10	59. 直径寸法「10」を追加し、スケッチを 終了します。
	60. 左図のようになります。 ※エラーが発生した場合は、「適用」を押し、 P.136の要領で修復してください。



#### Inventor 2025&2024&2023

#### 入門編

.....

令和7年 1月 発行著 者:田中正史印刷・製作:Mクラフト

=お問い合わせ=
 神奈川県小田原市本町2-2-16
 陽輪台小田原205
 TEL 0465-43-8482
 FAX 0465-43-8482
 Eメール info@mcraft-net.com
 ホームページ http://www.mcraft-net.com

・本書中の商品名は各社の商標または登録商標です。

・許可なしに本書の一部または全部を転載・複製することを禁止します。

・本書の一部または全部を用いて、教育を行う場合は書面にて上記宛事前にご連絡ください。